


汕尾市公安局交通警察支队

关于 324 国道绕行路线隐患排查情况通报 的函

市公路局：

为确保 324 国道陆丰潭西崔陂桥塌陷应急绕行工作顺利进行，我支队部署相关辖区交警部门对绕行路线开展以桥梁为主的安全隐患排查工作，现排查出隐患桥梁共 28 座（附表），现通报给贵局。请相关管养单位落实应急维护警示限行标识工作。

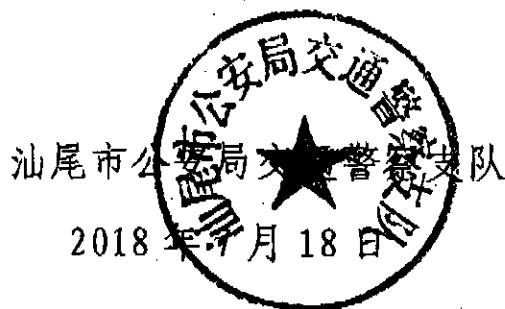

抄送：市交通局、市安委办

道路交通安全隐患排查治理工作统计表

序号	公路名称	道路隐患状况	治理意见	路段所属大队	路段管养单位
1	S335线陆河县河口镇上坝仔桥	属于3类桥，荷载30吨，桥梁存在病害，承载力下降，桥梁承重达不到要求。	加强整治超限超载车辆，严禁超限超载车辆通过桥梁	陆河县公安局交通警察大队	陆河县公路局
2	S335线陆河县上护镇田心岗桥				
3	S335线陆河县水唇镇高塘顺安桥				

4	G324线大液（二）桥	该桥左幅的第1跨第5片T梁有砼剥落、露筋病害，第八跨第四、五片T梁出现断裂造成桥面沉陷的情况，随时可能出现断桥坍塌的危险，存在严重的安全隐患。	现已按照规范要求对该桥左幅进行了封闭交通，并逐级向市、省公路部门申报为五类桥梁列入了危桥改造计划。拟采取对旧桥幅16mT梁进行拆除重做、对新桥幅T梁进行外包钢板+灌注高性能砂浆加固处理等措施进行改造。目前该桥方案设计已上报省公路事务中心审批。	
---	-------------	--	--	--

5	G324线圆墩大桥	该桥为四类桥梁，桥梁左侧汕台搭板严重破碎、下沉（已用沥青修补），广台伸缩缝周围砼严重破碎（已用沥青修补），防撞栏砼剥落及露筋，桥面板有多处轻微裂缝，立柱表面破损开裂、钢筋外露锈蚀，水下桩基础冲刷露骨，箍筋锈断。	经省、市公路局研究确定，该桥拟进行进一步检测后进行危桥改造。现正在进行桥梁检测。
---	-----------	---	--

6	G324线浅沙桥	桥面局部有裂缝，左幅第1跨第1片T梁局部砼剥落、露筋，第1、5片T梁端头出现砼剥落、露筋；左幅第2跨第1、5片梁有裂缝、砼剥落、露筋，第3、4、5片T梁端头砼剥落、露筋；右幅第1跨第3-4片T梁之间翼板砼剥落、露筋，第7片梁的梁端出现砼剥落、露筋，右幅第2跨第1片梁有裂缝长约5米，第3片梁梁端出现砼剥落、露筋，第5-6片T梁之间翼板砼剥落、露筋。	目前已委托检测单位进行详细检测。	海丰县公安局 交通警察大队	海丰县公路局
---	----------	--	------------------	------------------	--------

7	S241线流冲桥	桥面砼板、搭板已严重破碎出现坑槽并多次进行沥青砼修补，其中汕台搭板和桥面板出现局部性沉降破碎，桥台、桥墩及拱圈勾缝严重剥落，拱圈局部渗水，第5跨拱圈1处横缝，4号墩有空洞，3号墩上游侧墙严重开裂、外移，其他未发现新病。	已采取沥青砼对桥面进行临时修复。经逐级向市、省公路部门申报列入了危桥改造计划。该危桥改造按桥面净宽15m，桥梁总宽16m对原桥进行开扩建，方案设计概算总投资1406万元，建安费1113万元。目前，方案设计已经逐级上报省公路事务中心审批。		
8	深汕高速东行2685KM-2688KM	路段多处损坏严重	需要整改修补。	龙山大队	深汕东公司
9	深汕高速东西行2705KM+500M	桥面处凹凸不平	需修补整改。		深汕西公司
10	324国道644KM+500M至645KM+500M路段	路段路面标线缺失、不连续 模糊不清			
11	640KM至641KM路段				

12	648KM至649KM路段		
13	651KM+200M至652KM路段		
14	国道324线552KM+900M (新塘湖路口)	路口地段, 无设置路口提示、警示等标志标线	
15	653KM+400M (罗陂肚路口)		
16	国道324线654Km+800M (内湖路口)	路口存在渠化导流不合理情况。	
17	县道139线1KM+600M (连接高速公路收费站的内湖高速出入口路段)	路面坑洼、标线不清。	
18	国道655KM+800M头陂桥	桥面破损。	
19	659Km+200M店下桥路段	路面标线不清。	
20	国道324线674KM+300M至674KM+500M路段广州至汕头方向龙潭桥西侧桥头路段	该路段路面三车道缩减为二车道, 没有提前设置车道路合流提示标志牌或缩减为二车道的安全警示标志。	陆丰市公安局交通警察大队 陆丰市公路局

21	省道240线29KM+600M与国道324线 立体交叉处路段	该路段两端双向路面均由三车道缩减为二车道,没有提前设置车道路合流提示标志牌或缩减为二车道的安全警示标志牌。	
22	324国道677KM+600M(望洋桥)	桥梁路段路面交通标线缺失、不清晰。	
23	681KM+500M(潭西太平)		
24	683KM+800M(潭西金峰桥)		
25	687KM+900M(星都棋子埔)		
26	690KM+300M(星都桂箬)	桥梁路段路面交通标线缺失、不清晰,桥梁东侧路段交通路口复杂,警示和提示交通标志设置不完善。	
27	潭西镇赤坎头桥	两端未设置限吨位或载重量,限车型通行等交通标志。	
28	省道338线13KM+100M(甲西镇渔池村览表桥头)路段	该路段路面坑洼,无设置相关标志标线。	